

**NOTICE COMPTEUR SANS FIL AVEC REMISE A ZERO**

**1 - UTILISATION NORMALE**

Allumez le moteur et attendez quelques secondes (8-10)  
 L'écran s'allume automatiquement, montrant les heures de travail et le sablier clignotant.

**2 - Réglage de la sensibilité**


Appuyer brièvement sur la touche "S": l'écran affiche "tot" pendant 3 - 4 secondes et, après cela, le total des heures pendant environ 8 secondes.

Lors de la visualisation, appuyez sur "S" écran brièvement bouton affiche "par" pendant environ 3 secondes, après, ce temps de travail partiels environ 8 secondes. Lors de la visualisation, appuyez de nouveau sur le bouton "S":

A - réglage haute sensibilité: Lorsque l'écran affiche "lo" appuyez sur le bouton "S" la sensibilité passe automatiquement après quelques secondes à la sensibilité haute.

B-réglage à faible sensibilité:

Lorsque l'écran affiche "HI" appuyez sur le bouton "S" à nouveau l'affichage de l'écran indique "lo" Il passe automatiquement ou après quelques secondes, la sensibilité aux vibrations basse.

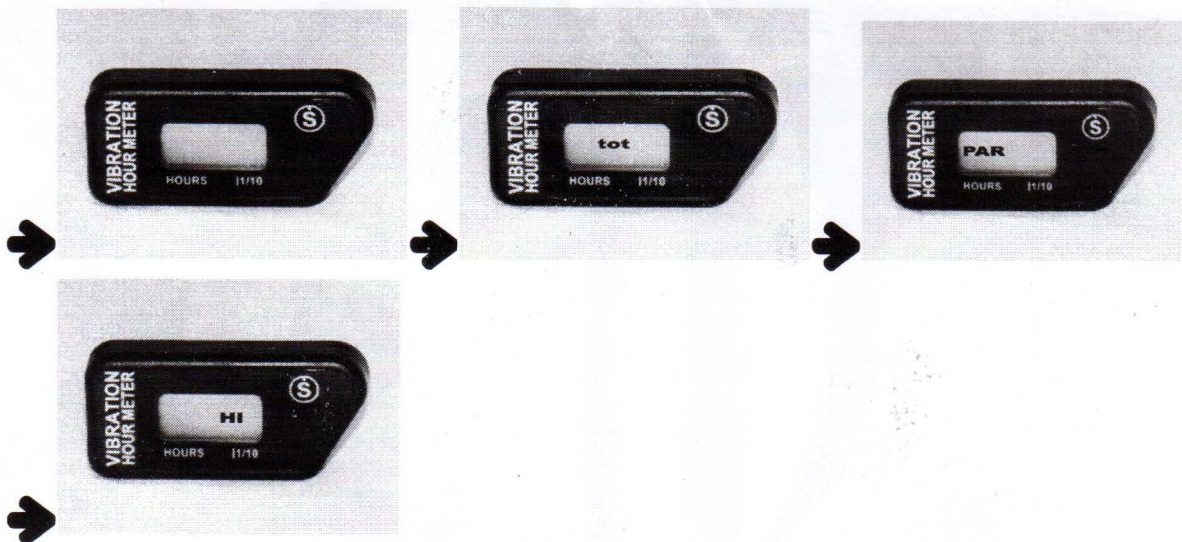

**3 - Visualisation COMPTEUR TOTAL**

Appuyer brièvement sur la touche "S":

L'écran affiche pendant 3 - 4 secondes et après cela, l'affichage des heures de travail total reste affiché pendant 8 secondes. A la fin de cette visualisation, l'écran s'éteint automatiquement.




#### 4 - Visualisation COMPTEUR PARTIEL :

Appuyer brièvement sur la touche "S":

L'écran affiche " tot " pendant 3-4 secondes et après cela, l'affichage des heures de travail total reste affiché pendant 8 secondes. Pendant ce temps appuyer brièvement sur le bouton "S":

L'écran affiche "par" pour 3 secondes environ et, après cela, les heures de travail partiels pour environ 8 secondes.

Et la fin de cette visualisation, l'écran s'éteint automatiquement.

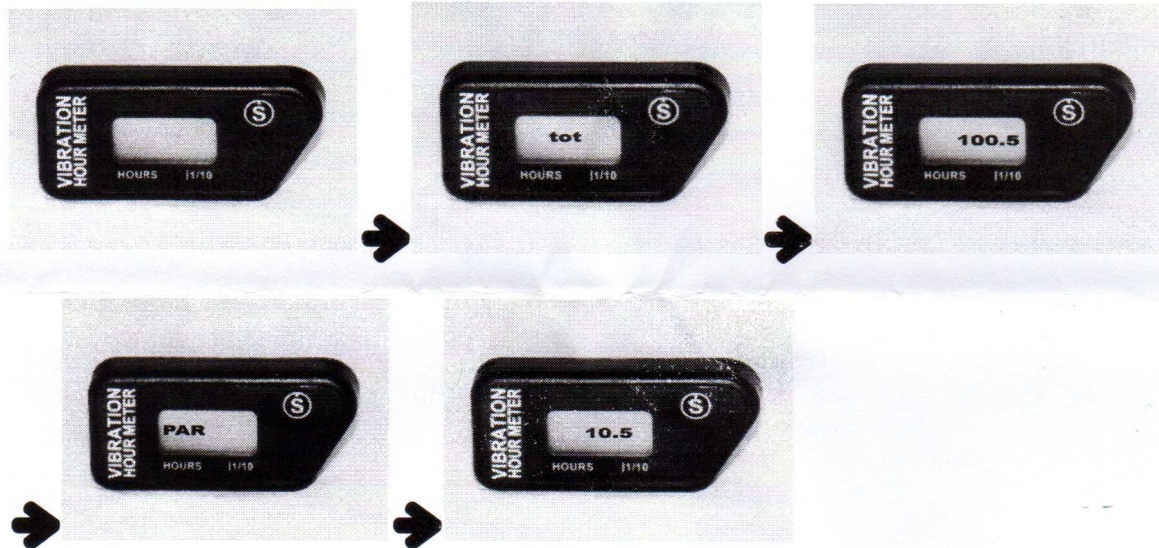

#### 5 - réinitialiser le compteur partiel

Appuyer brièvement sur la touche "S":

L'écran affiche " tot " pendant 3-4 secondes et, après cela, le total de travail valeur des heures pour environ 8 secondes. Lors de la visualisation, appuyez brièvement sur la touche "S":

L'écran affiche "par" pour 3 secondes environ et, après cela, les heures de travail partiels pour environ 8 secondes.

Maintenez la pression sur le bouton "S" jusqu'à ce que vous voyez "----" clignote.

Relâcher le bouton "S": affichage s'éteint au bout de quelques secondes et le compteur partiel des heures est remis à zéro.

